


Gasfjäder, bormall på FA30-arm

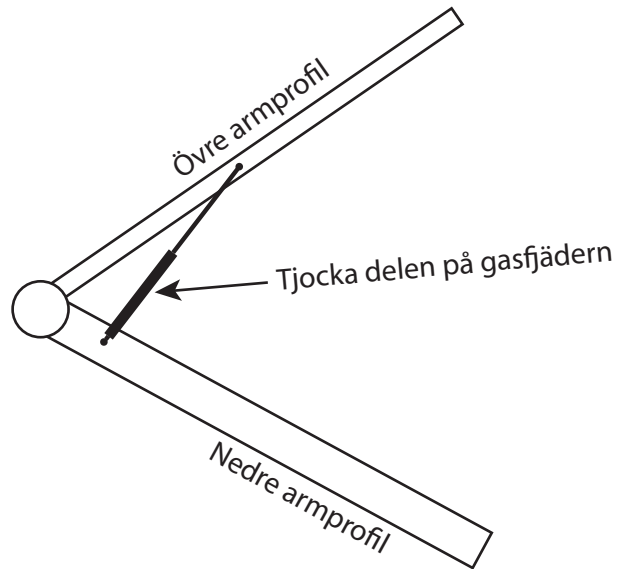

- Gasfjäderfästena monteras med självgående Taptite-skruv, MFT-TT M6x12 A2
- Borra hål 5,5 mm, 10 mm djupt. Använd stopp på borren för att inte skada undeliggande delar
 - Skruva i Taptiteskruvarna försiktigt så att inte gängan blir rundragen

